

Samlevejledning for L.P. Bådstativ typ1 2006

Kassen indeholder flg.:

- 4 stk. træplader
- 4 stk. stålfodplader
- 4 stk. spindler m. gaffel og møtrik monteret
- 8 stk. M8x25 mm skruer for montage af træplade
- 8 stk. M8 møtrik
- 8 stk. 8 mm skiver
- 8 stk. Skiver 12mm for mellemlæg v. gaffel/fodplade (Friktion)
- 4 stk. 25x44 mm skiver mellem spindel og indskud
- 4 stk. M12x40 mm bolte
- 20 stk. M12x60 mm bolte
- 4 stk. M12x80 mm bolte
- 8 stk. M12x100 mm bolte
- 4 stk. M12x120 mm bolte
- 40 stk. M12 møtrik



Stativet består af følgende:

- 2 stk. langvanger m. 6 påsvejsede beslag
- 2 stk. tværvanger m. påsvejsede endeflanger
- 1 stk. kølstøtte (v.motorbådstativ er denne erstattet af 2 stk. elefantbukke)
- 4 stk. ben. (placeres parvis)
- 4 stk. indskud. (for montage i ben)
- 4 stk. skråstivere m. Hul i begge ender (tværgående)
- 4 stk. skråstivere m. påsvejet buet flap (langsgående)

Her er pakkelisten og de mindre dele lagt ud

Sådan samles stativet :

- Sorter boltene efter størrelse
- Samtlige bolte spændes først når hele stativet er samlet !!
- Læg langvanger og tværvanger ud så rammen dannes
- Monter boltene i bundrammen(M12x60 mm)
- Monter kølstøtten (M12x60 mm)
- Monter benene på langvangerne (M12x100 mm)
- Monter de tværgående stivere (M12x100mm + M12x60 mm)
- Monter de langsgående stivere m. buet flap.(M12x60mm + M12x40 mm)
- Monter de 4 indskud i benene. Placeres i laveste pos.(M12x80mm)
- Sammel fodplade, træplade og spindel(M12x120 mm). Skiver bruges til friktion således at fodpladen bliver stående i ønsket position
- Monter spindlerne i toppen af indskud. Sørg for at spindelmøtrikken er skruet ned til laveste position. Husk stor skive !
- Samtlige bolte spændes

Husk træ eller lign. mellem kølstøtte og underkant køl.

Spindlerne skal altid være i så lav position som muligt. Vælg istedet at trække indskuddet et hul op (50 mm interval).



